

SUUNTO BIKE POD

Užívateľská príručka

COPYRIGHT

Táto publikácia a jej obsah sú majetkom SUUNTO Oyj.

Suunto, Wristop Computers, Suunto Bike POD, Replacing Luck a ich logá sú registrované alebo neregistrované obchodné značky Oy. Všetky práva sú registrované.

I keď venujeme veľkú pozornosť tomu, aby informácie obsiahnuté v tomto dokumente boli presné a úplné, nie je možné dať garanciu na presnosť údajov. Obsah sa môže kedykoľvek meniť bez upozornenia.



OBSAH

1. ÚVOD	3
2. PRED POUŽITÍM	3
2.1. Párovanie vášho Bike Pod senzora	3
2.2. Inštalovanie a výmena batérie.....	4
3. POUŽÍVANIE VÁŠHO BIKE POD	4
3.1. Upevnenie univerzálneho Suunto Bike Pod senzora.	4
3.1.1. Obsah balíčka univerzálneho Bike Pod senzora.	4
3.1.2. Namontovanie konzoly (držiaka) magnetu.	5
3.1.3. Namontovanie Bike Pod snímača.....	5
3.2. Upevnenie Suunto Road Bike Pod senzora.	6
3.2.1. Obsah balíčka Road Bike Pod senzora.....	6
3.2.2. Namontovanie uzamykacej páky / Bike Pod snímača.	6
3.2.3. Namontovanie objímky magnetu.	7
3.3. Aktivácia a deaktivácia	7
3.4. Spojenie	7
3.5. Kalibrácia.....	7
3.5.1. Manuálne meranie obvodu.....	8
3.5.2. Kalibrácia Bike Pod senzora pomocou známej vzdialenosti.	8
3.5.3. Kalibrácia Bike Pod senzora použitím tabuľky kalibračného faktora.	8
4. SOFTVÉR SUUNTO TRAINING MANAGER	9
5. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA	9
6. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO	9
6.1. Copyright	9
6.2. Obchodná značka	9
7. ODVOLANIE	9
7.1. Zodpovednosť užívateľa	9
7.2. CE	9
7.3. ICES	10
7.4. FCC zhoda	10
7.5. Hranice zodpovednosti a vyhovie norme ISO 9001	10
7.6. Popredajný servis	10
8. LIKVIDÁCIA ZARIADENIA	10

1. ÚVOD

Suunto Bike Pod je doplnujúce zariadenie pre monitorovacie zariadenia srdcovej frekvencie (SF) Suunto t3, Suunto t4 a Suunto t6. Je to ľahký, bezdrôtový senzor rýchlosti a vzdialenosti, ktorý spája nové funkcie rýchlosti a vzdialenosti s podrobnou analýzou srdcovej frekvencie a tréningovým prínosom vášho počítača na zápästie. Predstavuje tak jeden z najpokrokovejších tréningových nástrojov špecificky zameraných na cyklistiku.

Suunto Bike Pod zaznamenáva cyklistickú rýchlosť a vzdialenosť pomocou kalkulácie, ktorá je založená na vzťahu medzi obvodom kolesa vášho bicykla a rýchlosťou, ktorou sa koleso otáča. Meranie je ľahké a v prípade, že sa správne nakalibruje, je aj veľmi presné.

Suunto Bike Pod rozširuje o nové vlastnosti váš Suunto t3, t4 a t6 počítač. Po spárovaní vášho monitorovacieho zariadenia SF Suunto t3, t4 alebo t6 s Suunto Bike Pod a jeho náležitým skalibrovaním, počítač zaznamenáva vašu aktuálnu rýchlosť, vzdialenosť od štartu a vzdialenosť okruhov. Navyše, automaticky ukladá do pamäte časy okruhov podľa užívateľom nastavenej vzdialenosti. Upozorňuje užívateľa alarmom v prípade pomalej alebo rýchlej jazdy a ponúka vzdialenosť postavenú na funkcii intervalového tréningu.

POZNÁMKA Funkcie monitorovacieho zariadenia SF vo vzťahu k používaniu vášho Suunto Bike Pod sú individuálne vysvetlené v inštruktážnych manuáloch Suunto t3, t4 a t6. Poslednú verziu manuálu si môžete stiahnuť z www.suunto.com/training.

2. PRED POUŽITÍM

2.1. Párovanie vášho Bike Pod senzora

Skôr ako môžete použiť váš Suunto Bike Pod, musíte ho spárovať s vašim Suunto monitorovacím zariadením srdcovej frekvencie (SF). Tento postup sa môže porovnať s ladením rádia. Aby ste boli schopný počúvať určitú rádiovú stanicu, musíte rádio naladiť na správnu frekvenciu. Podobne, aby ste boli schopný používať vaše Suunto monitorovacie zariadenie SF so špecifickým Bike Pod senzorom, musíte ich navzájom spárovať. Spárovanie je potrebné previesť iba pri prvom použití vášho Bike Pod senzora.

Pre spárovanie vášho Bike Pod s vašim Suunto monitorovacím zariadením SF:

1. Odstráňte Bike Pod batériu.
2. V oddelení batérie nakrátko spojte kontakty – a + pomocou kovového nástroja, napríklad spojenie môžete zabezpečiť pomocou skrutkovača, noža alebo kancelárskej sponky.
3. **Pri Suunto t3 alebo Suunto t4**, prejdite do Nastavenia v móde Training a vyberte Pair a POD a potom Bike.
Pri Suunto t6, prejdite do menu Training a vyberte Pair a potom Bike POD (ak vaše zariadenie má sériové číslo 50500000 alebo vyššie) alebo Spd sens (aj vaše zariadenie má sériové číslo 50499999 alebo nižšie). Zobrazí sa odkaz „TURN ON NEW DEVICE“ (zapnite nové zariadenie).
4. Vložte batériu do oddelenia batérie a počkajte na potvrdenie.
5. **Váš Suunto t3 alebo t4** zobrazí „Paired“ (spárovaný) alebo, ak sa nepodarilo spárovať, prístroj sa navráti do menu Pair a POD.
Váš Suunto t6 zobrazí buď „PAIRING COMPLETE“ (párovanie dokončené) alebo, ak sa nepodarilo spárovať, zobrazí sa v rámci 30 sek. text „NO DEVICES FOUND“ (zariadenie nenájdené)
6. V prípade úspešného spárovania, uzatvorte kryt oddelenia batérie. Ak sa párovanie nepodarilo, vyberte batériu a opakujte kroky 2-5. Ak sa stále nepodarilo spárovať prístroje, uistite sa, že v blízkosti sa nenachádza žiadny aktívny ANT vysielateľ ako napríklad hrudný pás SF a opakujte kroky 2 až 5.

Po úspešnom spárovaní, vaše monitorovacie zariadenie SF zobrazí nový mód, ktorý sa nazýva Speed/Distance (rýchlosť/vzdialenosť). V tomto móde si môžete počas pohybu zobrazíť všetky informácie vo vzťahu k rýchlosti a vzdialenosti.

Ak chcete použiť Suunto t6 (sériové číslo 50499999 a nižšie) súčasne so senzorom Bike POD a Foot POD, Suunto ponúka aktualizáciu vášho Suunto t6 zdarma. Prosím zašlite váš Suunto t6 a doklad o kúpe Bike POD do Suunto Service Centra pre aktualizáciu vášho Suunto t6. Prosím majte na mysli, že budete


uhrádzať náklady spojené s prepravou prístroja do servisného centra. Informácie o adrese Suunto Service Centra nájdete na www.suunto.com.

2.2. Inštalovanie a výmena batérie.

1. Pomocou mince otvorte veko oddelenia batérie.
2. V prípade výmeny, odstráňte starý článok.
3. Vložte novú batériu do oddelenia batérie s pozitívnou stranou otočenou hore a uzavrite oddelenie batérie.

POZNÁMKA Výmenu batérie prevádzajte veľmi opatrne, aby ste zaistili, že aj po výmene batérie ostane váš Foot POD senzor vodotesný. Vždy keď meníte batériu alebo veko oddelenia batérie, prekontrolujte stav tesnenia na veku či nie je poškodené. Neopatrná výmena batérie je dôvodom na zrušenie záruky.

POZNÁMKA Z dôvodu zníženia rizika popálenia alebo výbuchu, nedeformujete, neprepichujete alebo nevyhadzujete použité batérie do ohňa alebo vody. Senzor pracuje na batériu CR2032. Používajte iba tento druh batérie. Riadne sa zbavujte alebo recyklujte batérie.

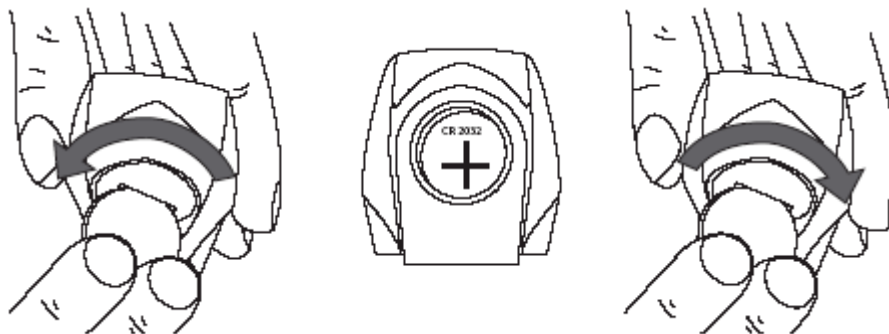


3. POUŽÍVANIE VÁŠHO BIKE POD

K dispozícii sú dva druhy Suunto Bike Pod senzorov. Univerzálny Suunto Bike Pod je ideálny pre všetky situácie a upevňuje sa veľmi ľahko na všetky bicykle. Suunto Road Bike Pod má rýchlo-uvolňujúci systém a rovnako je vhodný na väčšinu bicyklov, hoci je špeciálne navrhnutý ako Bike Pod senzor pre cestné bicykle.

3.1. Upevnenie univerzálneho Suunto Bike Pod senzora.

3.1.1. Obsah balíčka univerzálneho Bike Pod senzora.

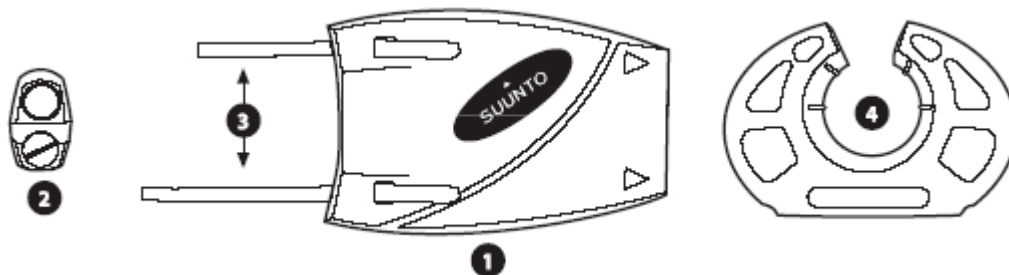


- Bike Pod (1)
- Magnet (2)
- Drôtová spona (3)
- Držiak pre počítač (4)

3.1.2. Namontovanie konzoly (držiaka) magnetu.


Umiestnite konzolu magnetu na špicu, na pravú stranu kolesa. Magnet musí byť otočený smerom k Bike Pod snímaču.

POZNÁMKA Ak používate koleso s extra plochými špicami, potrebujete najprv skrátiť pútko konzoly magnetu.

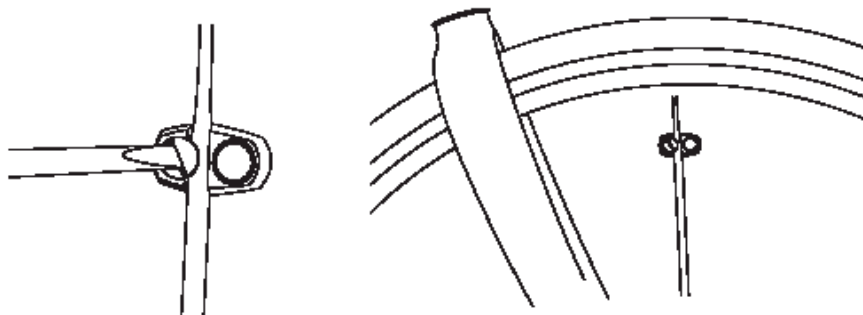


3.1.3. Namontovanie Bike Pod snímača.

1. Vložte drôtovú sponu do každého zárezu, ktorý bol navrhnutý pre tento účel, zo strany Bike Pod snímača..
2. Umiestnite senzor na pravé rameno vidlice (Bike Pod musí byť smerom hore), uzatvorte upevňovací krúžok bez jeho dotiahnutia.
3. Nastavte polohu Bike Pod snímača tak, aby stred magnetu bol zarovnaný s jednou zo šípok na Bike Pod senzore. Vzdialenosť medzi magnetom a Bike Pod nesmie byť viac ako 10mm.
4. Dotiahnite drôtovú sponu a odrežte ich dorovna.

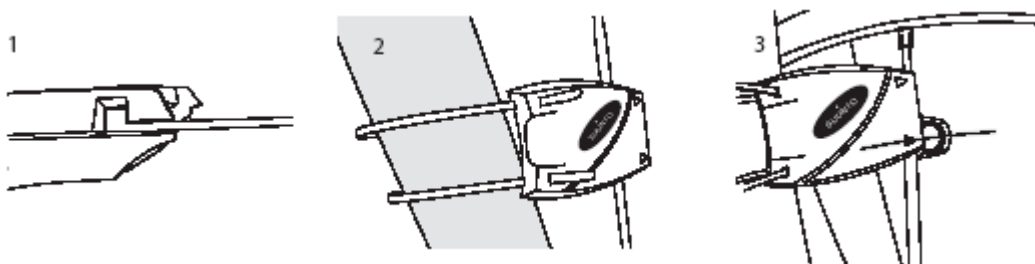


5. Upevnite držiak počítača na riadidla bicykla tak, aby plochá časť smerovala hore. Nasadte si váš počítač na držiak.

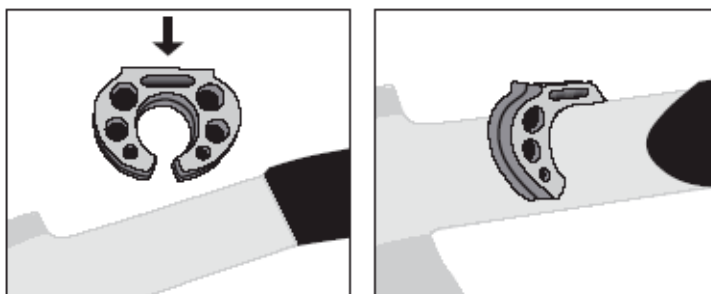

3.2. Upevnenie Suunto Road Bike Pod senzora.


3.2.1. Obsah balíčka Road Bike Pod senzora.

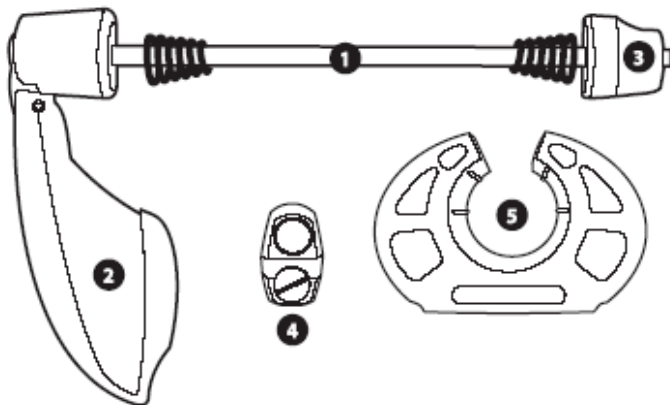

- Road Bike Pod snímač pozostávajúci z ihlice (1), rýchlo-uvoľňujúcej páky (2) a matice (3)
- Magnet (4)
- Držiak pre počítač (5)

3.2.2. Namontovanie uzamykacej páky / Bike Pod snímača.


1. Nasadíte rýchlo-uvoľňujúcu páku na náboj tak, aby páka bola na ľavej strane (na pravej strane v prípade, že používate diskové brzdy). Uzatvorte páku. Uistite sa, že ste ju umiestnili horizontálne smerom k zadnej časti (+ / - 45°).
2. Nastavte napätie na regulačnej matici tak, aby pri pohybe uzamykacej páky do „CLOSE“ (uzatvorenej) polohy ste museli použiť dostatočnú silu (konzultujte to so svojim predajcom) .
3. V prípade, že uzamykacia páka sa presúva do uzatvorenej polohy príliš ľahko, koleso nebude držané na mieste dostatočnou silou. V takomto prípade, presuňte uzamykaciu páku do „OPEN“ (otvorenej) polohy a dotiahnite regulačnú maticu pre zvýšenie jej sily.
4. Potlačte uzamykaciu páku do uzatvorenej polohy.
5. V každom prípade sa uistite, že matica je dostatočne zaskrutkovaná. Koniec ihlice by nemal byť vo vnútri matice hlbšie ako 2mm.

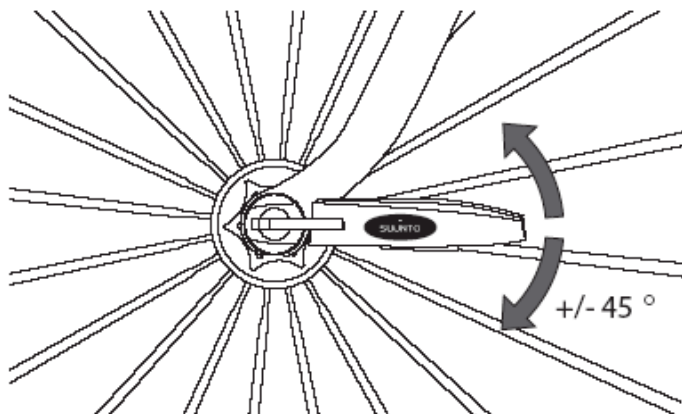

6. Upevnite držiak počítača na riadidla bicykla tak, aby plochá časť smerovala hore. Nasadíte si váš počítač na držiak.

3.2.3. Namontovanie objímky magnetu.

Umiestnite objímku magnetu na špicu tak, aby prechádzala pred jednou zo značiek na páke. Magnet musí byť otočený smerom k Bike Pod snímaču.

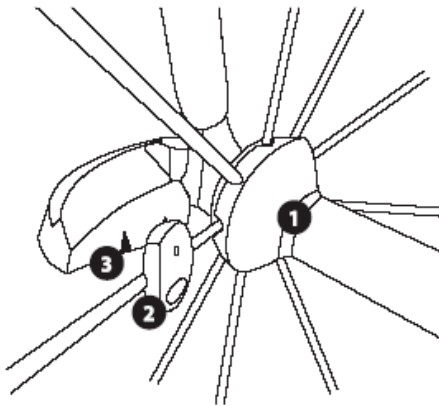

- Road Bike Pod snímač pozostávajúci z ihlice (1), rýchlo-uvoľňujúcej páky (2) a matice (3)
- Magnet (4)
- Držiak pre počítač (5)

3.3. Aktivácia a deaktivácia

Váš Bike Pod snímač sa automaticky aktivuje vtedy, keď magnet prechádza snímačom, resp. keď sa predné koleso otočí. Zostáva aktívny počas celej cyklistickej túry a ešte pol hodinu potom, čo Bike Pod snímač prestal dostávať údaje z magnetu.

3.4. Spojenie

Aby ste mohli používať váš Bike POD senzor, musíte nadviazať spojenie medzi senzorom a vašim monitorovacím zariadením SF. Môže sa to porovnať s počúvaním rádia. Aby ste boli schopný zachytiť rádiový signál, potrebujete ho zapnúť. Podobne, aby monitorovacie zariadenie SF bolo schopné prijať signál z vášho Bike POD senzora, zariadenie musí byť zapojené. Spojenie potrebujete nadviazať vždy, keď chcete používať vaše monitorovacie zariadenie SF spolu s vašim Bike POD senzorom.

1. Roztočte predné koleso tak, aby magnet na špici prešiel senzor.
2. Pri **Suunto t3** alebo **Suunto t4**, vstúpte do Training módu.
Pri **Suunto t6**, vyberte si „Connect“ (spojenie) v menu Speed/Distance.
3. V prípade, že Bike POD senzor bol nájdený, vaše monitorovacie zariadenie SF vás o tom bude informovať.

Suunto t3 alebo Suunto t4: Ak sa spojenie nepodarilo nadviazať, zo spodného riadku displeja sa stratí odkaz „searching“ (vyhľadávanie) a vybraná alternatíva sa navráti späť. V takomto prípade sa uistite, či je aktívny Bike POD senzor a pokúste sa znovu o spojenie.


Suunto t6: Ak sa spojenie nepodarilo nadviazať, na displeji sa zobrazí text „NO DEVICES FOUND“ (zariadenie nenájdené). V takomto prípade otočte predné koleso opäť, aby ste sa uistili, že Bike Pod senzor je aktívny a pokúste sa o spojenie znovu.

3.5. Kalibrácia

Suunto Bike Pod senzor meria vašu rýchlosť a vzdialenosť na základe otáčania predného kolesa. Počítač na zápis potrebuje špecifický kalibračný faktor, ktorý berie v úvahu veľkosť kolesa. Aby sa definoval presný kalibračný faktor, odmerajte si obvod plášťa kolesa alebo kalibráciu urobte na presne známej vzdialenosti.

3.5.1. Manuálne meranie obvodu.

1. Položte meter na podlahu.
2. Sadnite si na bicykel a prejdite pozdĺž metra tak, aby sa koleso otočilo aspoň raz
3. Odmerajte prejdenu vzdialenosť s presnosťou na milimeter.
4. Podel'te obvod číslom 2050 (napríklad: $2096/2050=1,022439=1,022$).
5. Nastavte si kalibračný faktor vo vašom Suunto prístroji. Pre nastavenie kalibračného faktora si pozrite kroky 2 až 5 v kapitole 3.5.3.

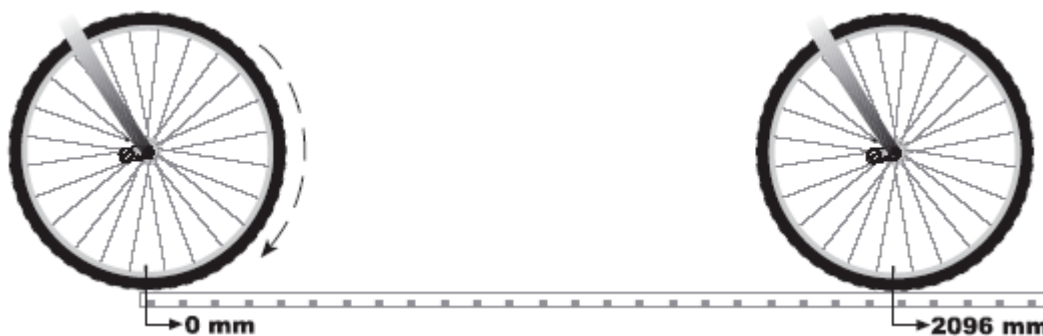

3.5.2. Kalibrácia Bike Pod senzora pomocou známej vzdialenosti.

1. Pri **Suunto t3** alebo **Suunto t4**, vstúpte do Training módu.
Pri **Suunto t6**, vyberte Connect (spojenie) v menu Speed / Distance.
2. Na štartovnej čiare vynulujte meranie vzdialenosti.
3. Pri **Suunto t3** alebo **Suunto t4**, stlačte v móde Training START/STOP tlačidlo.
Pri **Suunto t6**, stlačte v móde Speed / Distance, START/STOP.
4. Prejdite na bicykli známu vzdialenosť.
5. Stlačte START/STOP tlačidlo pre zastavenie merania.
6. Vyberte v móde Speed / Distance CALIBRATE (kalibrácia).
7. Vyberte Bike Pod a nahraďte nameranú vzdialenosť správnou vzdialenosťou.

3.5.3. Kalibrácia Bike Pod senzora použitím tabuľky kalibračného faktora.

Kalibrovať Bike Pod senzor môžete tiež použitím tabuľky kalibračného faktora. Údaje uvedené v tabuľke pochádzajú od rôznych výrobcov kolies a Európskej technickej organizácie. Z dôvodu rozdielov v tlaku v plášti, vzorky pneumatiky a metód merania, použitie tabuliek je iba pomôcka.

1. Prekontrolujte si veľkosť kolesa a nájdite vhodný kalibračný faktor v tabuľke (pozrite prílohu).
2. V menu Speed / Distance vyberte Calibrate.
3. Vyberte Bike Pod.
4. Vyberte Cal.(iba pri t6).
5. Nastavte správny kalibračný faktor pomocou tlačidiel UP/DOWN.



Suunto t3
and Suunto t4



Suunto t6

4. SOFTVÉR SUUNTO TRAINING MANAGER

Počas používania Suunto Bike POD senzora sa pomocou monitorovacieho zariadenia srdcovej frekvencie zaznamenávajú údaje o rýchlosti a vzdialenosti. Tieto údaje sa môžu prostredníctvom softvéru Suunto Training Manager zobrazit' na grafe a detailnejšie analyzovať. Program je súčasťou balíčka Suunto t6. Pri modeloch Suunto t3 a Suunto t4 je potrebné si zakúpiť Suunto PC POD, aby ste boli schopný si preniesť údaje do vášho osobného počítača pred použitím Suunto Training Manager. Kedykoľvek si môžete zdarma stiahnuť najnovšiu verziu Suunto Training Manager z www.suunto.com.

5. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

- Váha:
 - Univerzálny Bike Pod: 18g (vrátane batérie a magnetu)
 - Road Bike Pod: 69 g (vrátane ihlice, batérie a magnetu)
- Vodotesnosť: 10m/33ft
- Operačná teplota: -20°C do +60°C/ -5°F do +140°F
- Užívateľom vymeniteľná batéria: 3V CR2032.
- Vysielací rozsah: do 10 m / 30ft
- Presnosť: po kalibrovaní, zvyčajne lepšie ako 1%.
- Frekvencia: 2.465 GHz Suunto ANT kompatibilný.
- Životnosť batérie: do 300 hod. pri 20°C

6. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

6.1. Copyright

Táto publikácia a jej obsah sú majetkom SUUNTO Oyj a sú určené výhradne pre užívateľa na získanie poznatkov a kľúčových informácií, ktoré sa týkajú činnosti Suunto produktov.

Obsah publikácie sa nemôže používať alebo distribuovať pre iné účely alebo inak reprodukovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu Suunto Oyj.

I keď venujeme veľkú pozornosť tomu, aby informácie obsiahnuté v tomto dokumente boli presné a úplné, nie je možné dať garanciu na presnosť údajov. Obsah sa môže meniť kedykoľvek bez upozornenia. Poslednú verziu tohto manuálu si môžete stiahnuť na stránke: www.suunto.com.

6.2. Obchodná značka

Suunto a Replacing Luck sú registrované alebo neregistrované obchodné značky Suunto Oy. Suunto t3, Suunto t4, Suunto t6, Suunto Bike Pod a ďalšie Suunto produkty, vlastností a názvy sú registrované alebo neregistrované obchodné značky Suunto Oy.

7. ODVOLANIE

7.1 Zodpovednosť užívateľa

Tento výrobok je určený iba pre rekreačné využitie. Suunto Bike POD senzor sa nesmie používať ako náhrada pre dosiahnutie merania, ktoré si vyžaduje profesionálnu alebo laboratórnu presnosť.

7.2. CE

CE značka sa používa ako označenie zhody so smernicami EU EMC 89/336 EEC a 99/5EEC.

7.3. ICES

Táto trieda B - digitálne zariadenia spĺňa požiadavky Canadian ICES-003.

7.4. FCC zhoda

Zariadenie je v súlade s časťou 15 FCC limitov pre triedu B digitálne zariadenia. Tento prístroj vytvára, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenčnú energiu. Ak nie je správne nainštalovaný alebo sa nepoužíva v súlade s inštrukciami, môže spôsobiť škodlivé rušenie (interferenciu) v rámci rádiovkej komunikácie. Nie je zaručené, že sa rušenie neobjaví v konkrétnych prípadoch. Ak toto zariadenie spôsobí škodlivé rušenie iným zariadeniam, skúste vyriešiť problém premiestnením zariadenia. Ak ho neviete vyriešiť, prediskutujte tento problém s vašim Suunto predajcom, alebo iným kvalifikovaným servisným technikom. Obsluha je podmienená nasledujúcimi podmienkami:

1. Zariadenie nemôže privodiť škodlivé rušenie.
2. Zariadenie musí akceptovať hocikakú prijatú interferenciu, vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť neželateľnú činnosť.

Opravu by mal vykonať autorizovaný Suunto servis. Neautorizované opravy sú príčinou ukončenia záruky. Testované a vyhovujúce štandardom FCC. Pre domáce alebo kancelárske použitie.

FCC UPOZORNENIE: Zmena alebo modifikácia, ktorá nie je jednoznačne schválená Suuntom Oy môže zrušiť vaše zmocnenie prevádzkovať zariadenie v rámci FCC predpisov.

7.5. Hranice zodpovednosti a vyhovenie norme ISO 9001

V prípade, že výrobok zlyhá v dôsledku chyby materiálu alebo chyby v prevedení, Suunto Oyj zdarma opraví alebo nahradí výrobok novými alebo prestavanými časťami v rámci 2. rokov od dátumu kúpy výrobku. Táto záruka sa vzťahuje iba na pôvodného kupca a pokrýva iba zlyhanie v dôsledku chyby v materiáloch a v prevedení, ktoré sa objavujú pri normálnom používaní prístroja za obdobie záručnej doby.

Táto garancia sa nevzťahuje na batériu, výmenu batérie, rozbitie alebo poruchu prístroja z dôvodu nehody, nevhodného zaobchádzania, nesprávnej údržby, zanedbanej starostlivosti, zmenami alebo neoprávnenými zásahmi do prístroja, alebo hocikaká porucha spôsobená činnosťou produktu mimo jeho rámec, ktorý bol opísaný v špecifikácii, alebo hocikaká príčina, ktorá nie je zahrnutá v tejto garancii.

Neexistuje žiadny iný výklad garancie, ako je vyššie zmienené.

Suunto Oyj a jej dcérske spoločnosti nie sú v žiadnom prípade zodpovedné za hocikaké náhodné alebo následné poškodenie pochádzajúceho z používania alebo neschopnosti používania prístroja. Suunto Oyj nepreberá na seba žiadnu zodpovednosť za stratu alebo za požiadavky voči tretím osobám, ktoré môžu vzniknúť s používania tohto výrobku.

Suunto Oyj's Quality Assurance System je certifikovaný Det Norske Veritas v súlade ISO 9001 pri všetkých činnostiach SUUNTO Oyj's (Quality Certificate No. 96-Hel-AQ-200).

7.6. Popredajný servis

Ak sa požiadavka na reklamáciu v rámci záruky ukáže ako potrebná, pošlite výrobok (s prepravou platenou vopred) svojmu predajcovi, ktorý je zodpovedný za to, že nechá váš produkt opraviť alebo vymeniť. Priložte vaše meno, adresu, doklad o kúpe alebo lístok z registračnej pokladne tak, ako sa to vyžaduje vo vašej krajine. Vaša reklamácia bude prijatá a výrobok bude zdarma opravený alebo vymenený. Prístroj sa za primeraný čas vráti k vášmu predajcovi. Všetky prevedené opravy, ktoré nespádajú pod garančnú opravu hradí majiteľ prístroja. Záruka nie je prenosná od pôvodného majiteľa.

Suunto monitory srdcovej frekvencie sa môžu online zaregistrovať na www.suunto.com. Registrácia vášho prístroja uľahčí a urýchli Suunto z ich Global Help Desk pomôcť vám v prípade, že potrebujete poslať váš produkt na servisovanie alebo ak potrebujete informácie o tom, ako používať váš prístroj.

8. LIKVIDÁCIA ZARIADENIA

Prosím zlikvidujte zariadenie primeraným spôsobom. Jednajte s ním ako s elektronickým odpadom. Nevyhadzujte ho do odpadkov. Ak si želáte, môžete zariadenie vrátiť u najbližšieho Suunto predajcu.



PRÍLOHA: Tabuľka kalibračného faktora

Tire size [ETRTO] Taille de la roue [ETRTO] Reifengröße [ETRTO] Tamaño de neumático [ETRTO] Misura dei copertoni [OTECC] Bandenmaat [ETRTO] Pyörän koko [ETRTO] Hjulstorlek [ETRTO]	Tire size [inches] Taille de la roue [pouces] Reifengröße [Zoll] Tamaño de neumático [pulgadas] Misura dei copertoni [pollici] Bandenmaat [inch] Pyörän koko Hjulstorlek	Circumference [mm] Circonférence [mm] Umfang [mm] Circunferencia [mm] Circonfenza [mm] Wielomtre [mm] Ympärysmitta [mm] Omkrets [mm]	Calibration factor Taux d'étalonnage Kalibrierungsfaktor Factor de calibración Fattore di taratura Kalibratiefactor Kalibrintikerroin Kalibreringsfaktor
44-288	14 x 1.75	1055	0,515
40-330	16 x 1.50	1185	0,578
47-305	16 x 1.75	1195	0,583
40-355	18 x 1.50	1340	0,654
47-355	18 x 1.75	1350	0,659
47-406	20 x 1.75	1515	0,739
37-451	20 x 1-3/8	1615	0,788
37-484	22 x 1-3/8	1770	0,863
40-484	22 x 1-1/2	1785	0,871
25-507	24 x 1	1753	0,855
28-520	24 x 1-1/8	1795	0,876
32-547	24 x 1-1/4	1905	0,929
47-507	24 x 1.75	1890	0,922
54-507	24 x 2.00	1925	0,939
54-507	24 x 2.125	1965	0,959
22-559	26 x 7/8	1920	0,937
30-559	26 x 1.25	1953	0,953
28-584	26 x 1-1/8	1970	0,961
37-590	26 x 1-3/8	2068	1,009
37-584	26 x 1-1/2	2100	1,024
37-559	26 x 1.40	2005	0,978
40-559	26 x 1.50	2010	0,980
44-559	26 x 1.75	2023	0,987
47-559	26 x 1.95	2050	1,000
50-559	26 x 2.00	2055	1,002
54-559	26 x 2.10	2068	1,009
54-559	26 x 2.125	2070	1,010
57-559	26 x 2.35	2083	1,016
75-559	26 x 3.00	2170	1,059
25-630	27 x 1	2145	1,046
25-630	27 x 1-1/8	2155	1,051
32-630	27 x 1-1/4	2161	1,054
37-630	27 x 1-3/8	2169	1,058
35-590	650 x 35A	2090	1,020
38-571	650 x 38A	2125	1,037
38-571	650 x 38B	2105	1,027
18-622	700 x 18C	2070	1,010
19-622	700 x 19C	2080	1,015
20-622	700 x 20C	2086	1,018
23-622	700 x 23C	2096	1,022
25-622	700 x 25C	2105	1,027
28-622	700 x 28C	2136	1,042
30-622	700 x 30C	2170	1,059
32-622	700 x 32C	2155	1,051
19-632	700C Tub	2130	1,039
35-622	700 x 35C	2168	1,058
38-622	700 x 38C	2180	1,063
40-622	700 x 40C	2200	1,073