


SK

SUUNTO ELEMENTUM TERRA
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA



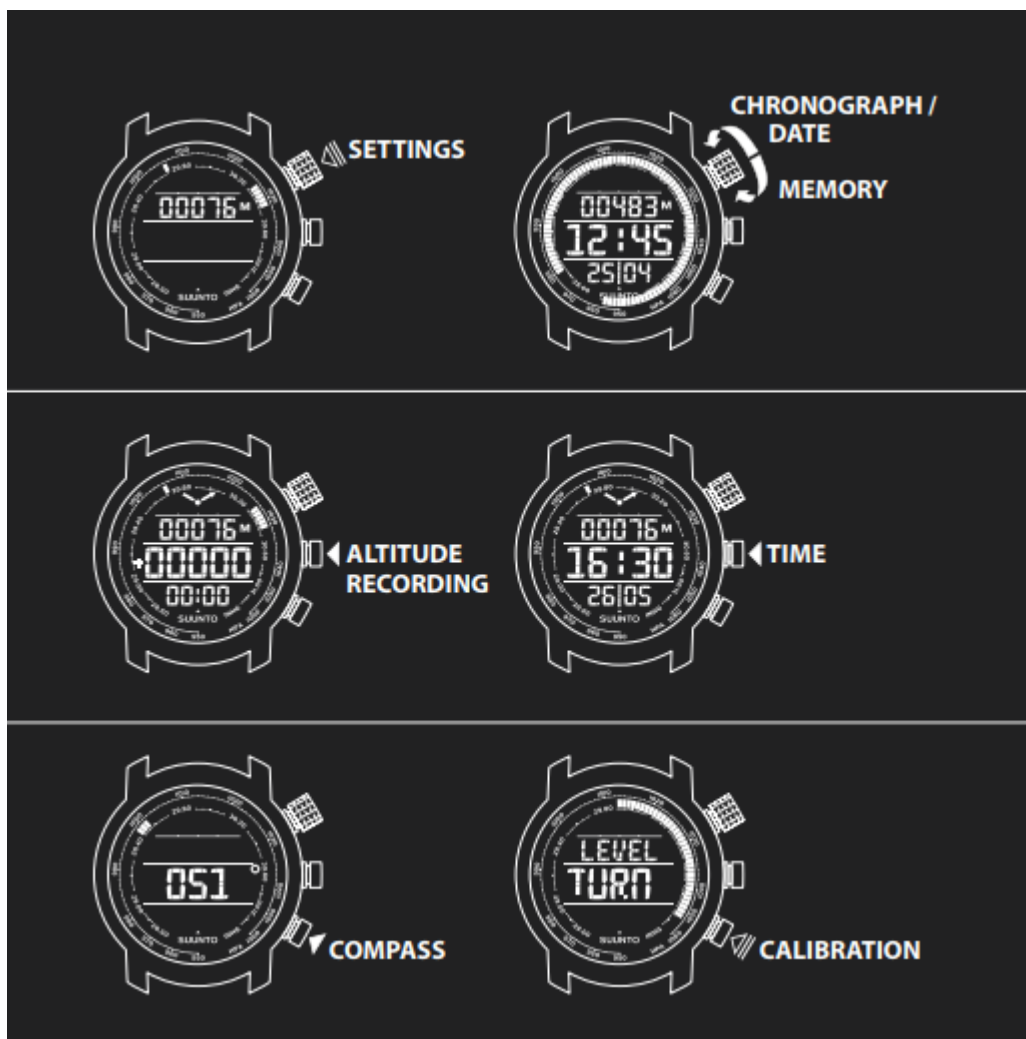

FUNKCIE:

- Čas, dátum, alarm
- Podsvietenie
- Výškomer
- Barometrický tlak a vývoj tlaku
- 3D kompas
- Chronograf
- Kumulatívny výstup/zostup
- Protokol: posledných 8 výstupov/zostupov, max. nadmorská výška

ZAČÍNAME

Ďakujeme za zvolenie prístroja Suunto Elementum Terra, digitálnych športových hodín pre horolezcov a outdoorové aktivity. Ako začať:

1. Stlačením ľubovoľného tlačidla aktivujete hodinky.
2. Podržaním stlačeného tlačidla [A] otvoríte nastavenia. Aktívne nastavenie bliká na displeji.
3. Otočením tlačidla [A] zmeníte hodnotu.
4. Stlačením tlačidla [A] potvrdíte zmenu a presuňte sa na ďalšie nastavenie.

Po dokončení zmien nastavení sa vrátite do režimu **TIME** (čas).

Nezabudnite registrovať svoje hodinky na adrese www.suunto.com/register, aby ste získali úplnú podporu firmy Suunto. Takisto navštívte stránku www.suunto.com/support, kde nájdete úplný návod a doplnkové informácie.

SETTINGS (NASTAVENIA)

1. V režime **TIME** (čas) podržte stlačené tlačidlo [A] pre otvorenie/opustenie menu **SETTINGS** (nastavenia).
2. Otáčaním tlačidla [A] meníte hodnoty.
3. Nastavenie potvrdíte tlačidlom [A].
4. Nastavovanie opustíte stlačením [B] alebo [C] alebo podržaním stlačeného tlačidla [A].

TIME/ALTITUDE RECORDING (ČAS/ZÁZNAM NADMORSKEJ VÝŠKY)

Stlačením tlačidla [B] prepínate medzi režimami **TIME** (čas) a **ALTITUDE RECORDING** (záznam nadmorskej výšky).

STOPKY (CHRONOGRAF)

1. V režime **TIME** (čas) otáčaním tlačidla [A] hore prepínate medzi zobrazením stopiek a dátumom.
2. Stopky spustíte a zastavíte stlačením tlačidla [A].
3. Podržaním stlačeného tlačidla [C] vynulujete existujúci čas.

COMPASS (KOMPAS)

- Otvorte ho stlačením tlačidla [C].
- Podržaním stlačeného tlačidla [C] zahájite kalibráciu kompasu.
- V priebehu kalibrácie kompasu držte pri otáčaní prístroj rovno a stabilne. Ak prístroj nie je v rovine alebo nie je stabilný, na displeji bliká text 'Level'.
- Kompas opustíte stlačením [B] alebo [C].

MEMORY (PAMÄŤ)

1. V režime **TIME** (čas) otočte tlačidlo [A] dole pre otvorenie menu **MEMORY** (pamäť).
2. Otáčaním tlačidla [A] hore/dole prechádzajte záznamy.
3. Stlačením tlačidla [A] prepínate medzi primárnym a sekundárnym zobrazením záznamu.
4. Zobrazenie ukončíte stlačením [B] alebo [C].

PODSVIETENIE

Podsvietenie aktivujete podržaním stlačeného tlačidla [B].

POZNÁMKA: Z dôvodu úspory energie podsvietenie používané v režime **COMPASS** (Kompas) bliká.


MERANIE KUMULATÍVNEHO VÝSTUPU/ZOSTUPU

1. V režime **ALTITUDE RECORDING** (záznam nadmorskej výšky) spustíte meranie stlačením tlačidla [A].
2. Otočením tlačidla [A] prepínate medzi výstupom a zostupom.
3. Meranie zastavíte stlačením [A].
4. Namerané hodnoty vynulujete podržaním stlačeného tlačidla [C].

ZÁMOK TLAČIDIEL

Súčasným stlačením tlačidiel [A] a [B] aktivujete/uvoľníte zámok tlačidiel.

KALIBRÁCIA KOMPASU

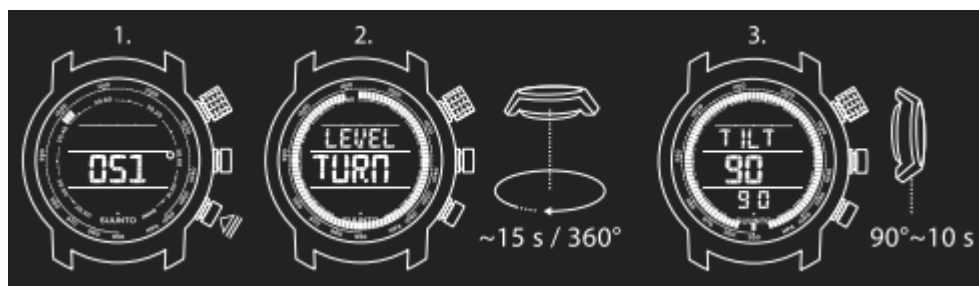

Obsah

1	Začíname.....	7
1.1	Zmena všeobecných nastavení.....	7
1.2	Použitie budíka	8
1.3	Použitie zámku tlačidiel	8
1.4	Aktivácia podsvietenia	8
2	Používanie prístroja Suunto Elementum Terra	8
2.1	Režim Time (Čas).....	8
2.1.1	Použitie stopiek.....	9
2.2	Režim záznamu nadmorskej výšky	9
2.2.1	Zaznamenávanie nadmorskej výšky	10
2.2.2	Nastavenie referenčnej nadmorskej výšky	10
2.2.3	Meranie súhrnného výstupu/výstupu.....	10
2.2.4	Zobrazenie záznamu o nadmorskej výške	11
2.3	Zobrazenie Compass (Kompas).....	11
2.3.1	Kalibrovanie kompasu	12
3	Meranie počasia	12
3.1	Šípka vývoja barometrického času	13
3.2	Predpovedanie zmien počasia	13
3.3	Automatické prepínanie medzi meraním nadmorskej výšky a sledovaním zmien počasia ..	13
3.4	Pri konštantnej nadmorskej výške	14
3.5	Pohyb so zmenou nadmorskej výšky	14
4	Starostlivosť a údržba	15
4.1	Výmena batéria.....	15
5	Špecifikácie	15
5.1	Technické údaje.....	15
5.2	Ochranná známka	16
5.3	Copyright	16
5.4	Oznámenie o patente	16
5.5	Likvidácia prístroja	16
6	Záruka	16
	Záručná doba	17
	Vylúčenie a obmedzenie	17
	Prístup k záručnej službe Suunto	18
	Ďalšie dôležité upozornenia.....	18
	Obmedzenie záruky	18

1 Začíname

Prístroj Suunto Elementum Terra má dva režimy: **TIME** (Čas) a **ALTITUDE RECORDING** (Záznam nadmorskej výšky). Medzi nimi prepínate stlačením [B].

Prístroj Suunto Elementum Terra má rovnako zobrazenie **COMPASS** (Kompas). Aktivujte ho stlačením tlačidla [C].



V režime **TIME** (Čas) má prístroj funkciu normálnych hodín. Režim **ALTITUDE RECORDING** (Záznam nadmorskej výšky) obsahuje funkcie merania a záznamu nadmorskej výšky.

Zobrazenie **COMPASS** (Kompas) Vám pomáha v orientácii relatívne k severnému magnetickému pólu.

Nastavenie prístroja Suunto Elementum Terra môžete zmeniť z menu **SETTINGS** (nastavenie). Záznamy o nadmorskej výške zobrazíte v menu **MEMORY** (Pamäť).

1.1 Zmena všeobecných nastavení

Postup zmeny všeobecných nastavení:

1. V režime **TIME** (Čas) podržte stlačené tlačidlo [A] pre otvorenie menu **SETTINGS** (Nastavenie). Aktívne nastavenie bliká na displeji.
2. Otočením tlačidla [A] zmeňte hodnotu.
3. Stlačením tlačidla [A] potvrdíte zmenu a presuňte sa na ďalšie nastavenie.
4. Po zmene nastavení budete vrátení do režimu **TIME** (Čas).



RADA: Menu **SETTINGS** (Nastavenia) môžete kedykoľvek opustiť stlačením tlačidla [B] alebo [C] alebo podržaním stlačeného tlačidla [A].

V prístroji Suunto Elementum Terra môžete zmeniť nasledujúce všeobecné nastavenia:

- referenčnú hodnotu nadmorskej výšky
- budík: zap./vyp.
- čas budíka hodiny a minúty
- formát času: 12/24 hod.
- čas: hodiny, minúty a sekundy
- formát dátumu: d/m alebo m/d
- dátum: rok, mesiac, deň
- formát nadmorskej výšky: metre/stopy

1.2 Použitie budíka

Budík môžete zapnúť/vypnúť a nastaviť v menu **SETTINGS** (Nastavenia). Ak je budík zapnutý, je na displeji zobrazená ikona .



Signalizáciu budíka vypnete stlačením ľubovoľného tlačidla. Budík bude signalizovať budúci deň v rovnakom čase.

1.3 Použitie zámku tlačidiel

Zámok tlačidiel je možné aktivovať v režimoch **TIME** (Čas) a **ALTITUDE RECORDING** (Záznam nadmorskej výšky).

Postup aktivácie zámku tlačidiel:

1. Súčasne stlačte tlačidlá [A] a [B]. Ak je aktivovaný zámok tlačidiel, je možné spustiť len podsvietenie.
2. Zámok tlačidiel uvoľníte súčasným stlačením tlačidiel [A] a [B].



1.4 Aktivácia podsvietenia

Podsvietenie je možné aktivovať v oboch režimoch aj v zobrazení **COMPASS** (Kompas). Podsvietenie aktivujete podržaním stlačeného tlačidla [B]. Podsvietenie zostane aktívne po dobu 5 sekúnd.



POZNÁMKA: Ak chcete použiť podsvietenie v menu **MEMORY** (Pamäť) alebo **SETTINGS** (Nastavenie), aktivujte ho pred ich otvorením.

POZNÁMKA: Časté používanie podsvietenia značne redukuje životnosť batérie. Z dôvodu úspory energie podsvietenie používané v režime **COMPASS** (Kompas) bliká.

2 Používanie prístroja Suunto Elementum Terra

2.1 Režim Time (Čas)

Režim **TIME** (Čas) je predvolený režim prístroja.

V režime **TIME** (Čas) sú na displeji zobrazené nasledujúce informácie:

- aktuálna nadmorská výška (prvý riadok)
- čas (druhý riadok)
- dátum (spodný riadok)
- tlak vzduchu na hladinu mora (vonkajší okraj)



2.1.1 Použitie stopiek

Prístroj Suunto Elementum Terra má funkciu stopiek. Postup použitia stopiek:

1. V režime **TIME** (Čas) otočte tlačidlo [A] hore pre otvorenie funkcie stopiek.
2. Stopky spustíte a zastavíte stlačením tlačidla [A].
3. Existujúci čas vynulujete podržaním stlačeného tlačidla [C].

POZNÁMKA: Nastavenie môžete otvoriť iba v prípade, že je zobrazený dátum.



2.2 Režim záznamu nadmorskej výšky

V režime **ALTITUDE RECORDING** (Záznam nadmorskej výšky) môžete merať a zaznamenávať súhrnný výstup a zostup. Stlačením tlačidla [B] prepnete z režimu **TIME** (Čas) do režimu **ALTITUDE RECORDING** (Záznam nadmorskej výšky).

Otočením tlačidla [A] prepínate medzi kladnými (+) a zápornými (-) súhrnnými záznamami meraní nadmorskej výšky.

V režime **ALTITUDE RECORDING** (Záznam nadmorskej výšky) sú na displeji zobrazené nasledujúce informácie:

- aktuálna nadmorská výška (prvý riadok)
- súhrnné nadmorské výšky (druhý riadok)
- trvanie (druhý riadok)



2.2.1 Zaznamenávanie nadmorskej výšky

V režime **ALTITUDE RECORDING** (Záznam nadmorskej výšky) alebo pri meraní nadmorskej výšky hodinky merajú zmeny nadmorskej výšky v intervale 1,5 alebo 10 sekúnd (v závislosti na rýchlosti zvislého pohybu).

RADA: Režim **ALTITUDE RECORDING** (Záznam nadmorskej výšky) používajte pre zobrazenie okamžitých zmien nadmorskej výšky.

2.2.2 Nastavenie referenčnej nadmorskej výšky

Meranie nadmorskej výšky je založené na meraní barometrického tlaku. Barometrický tlak sa mení aj vplyvom počasia, takže sa v prípade zmeny počasia odporúča častejšie resetovať aktuálnu referenčnú nadmorskú výšku, prinajmenšom pred začatím cesty.

Postup nastavenia referenčnej nadmorskej výšky:

1. V režime **TIME** (Čas) podržte stlačené tlačidlo [A].
2. Otočením tlačidla [A] zmeníte hodnotu referenčnej nadmorskej výšky.
3. Zmenu potvrdíte a menu opustíte podržaním stlačeného tlačidla [A] alebo stlačením tlačidla [B] alebo [C].



POZNÁMKA: Segment na vonkajšom okraji je indikátor tlaku vzduchu na hladinu mora zodpovedajúcu nameranej nadmorskej výške.

RADA: Indikátor tlaku vzduchu na hladinu mora na vonkajšom okraji použite pre nastavenie svojej nadmorskej výšky.

2.2.3 Meranie súhrnného výstupu/výstupu

Postup merania všeobecného výstupu/zostupu:

1. Stlačením tlačidla [A] spustíte meranie. Na displeji sa zobrazí ikona **REC**.
2. Otočením tlačidla [A] prepínate medzi výstupom a zostupom.
3. Meranie zastavíte stlačením tlačidla [A].
4. Namerané hodnoty vynulujete podržaním stlačeného tlačidla [C].



POZNÁMKA: Meranie sa zastaví a vynuluje automaticky, ak je dosiahnutá maximálna doba merania (48 hodín) alebo je dosiahnutá maximálna hodnota výstupu/zostupu (19 800 metrov).

POZNÁMKA: Aby ste získali správne hodnoty nadmorskej výšky, je nutné pravidelne nastavovať referenčnú nadmorskú výšku.

2.2.4 Zobrazenie záznamu o nadmorskej výške

Postup zobrazenia záznamov o nadmorskej výške:

1. V režime **TIME** (Čas) otočte tlačidlo [A] dole pre otvorenie menu **MEMORY** (Pamäť). Ako prvá je posledná položka o nadmorskej výške.
2. Otáčaním tlačidla [A] dolu prechádzajte záznamy od najnovšieho k najstaršiemu. Otáčaním tlačidla [A] hore prechádzajte záznamy od najstaršieho k najnovšiemu.
3. Stlačením tlačidla [A] prepínajte medzi primárnym a sekundárnym zobrazením záznamu.
4. Stlačením tlačidla [B] alebo [C] opustíte menu **MEMORY** (Pamäť).



Informácie so záznamami o nadmorskej výške sú uložené v menu **MEMORY** (Pamäť). Každý záznam má svoju vlastnú pozíciu v pamäti, ktorá je zobrazená ako segment na vonkajšom okraji displeja. Informácia v zázname je rozdelená do dvoch zobrazení. V primárnom zobrazení (obrázok 2) sú uvedené tieto informácie:

- maximálna nadmorská výška (prvý riadok)
- čas začiatku (druhý riadok)
- dátum začiatku (spodný riadok)

V sekundárnom zobrazení (obrázok 3 a 4) sú uvedené tieto informácie:

- súhrnný zostup (prvý riadok)
- súhrnný výstup (druhý riadok)
- trvanie (spodný riadok)

POZNÁMKA: V menu **MEMORY** (Pamäť) je uložených až 8 záznamov. Ak je **MEMORY** (Pamäť) zaplnená, nahradí sa novým záznamom najstarší záznam.

2.3 Zobrazenie Compass (Kompas)

Zobrazenie **COMPASS** (Kompas) Vám umožňuje orientáciu relatívne k severnému magnetickému pólu. Prístroj Suunto Elementum Terra má kompas s kompenzáciou náklonu. To znamená, že odčítate správnu hodnotu, aj keď je kompas naklonený.

1. Zobrazenie **COMPASS** (Kompas) aktivujte z režimu **TIME** (Čas) alebo **ALTITUDE RECORDING** (Záznam nadmorskej výšky) stlačením tlačidla [C].
2. Stlačením tlačidla [B] alebo [C] deaktivujete zobrazenie **COMPASS** (Kompas).




POZNÁMKA: Zobrazenie **COMPASS** (Kompas) automaticky zmizne po 60 sekundách.

2.3.1 Kalibrovanie kompasu

Postup kontroly presnosti kompasu:

Otvorte zobrazenie **COMPASS** (Kompas) a nechajte prístroj v rovine, displejom nahor. Nakloňte displej 45° k sebe. Ak sa zobrazená hodnota zmení o viac než 20°, musíte kompas skalibrovať.

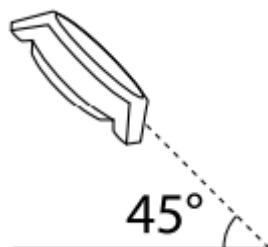


POZNÁMKA: Vyhnite sa kovom alebo magnetickým poliam, pretože môžu ovplyvniť kalibráciu.

Kalibrácia spočíva v dvoch sekvenciách. Sekvencie na seba automaticky vzájomne nadväzujú, takže si prečítajte všetky pokyny pred začatím kalibrácie.

Postup kalibrácie kompasu:

1. V zobrazení **COMPASS** (Kompas) aktivujte kalibráciu podržaním stlačeného tlačidla [C].
2. Držte prístroj v rovine a otáčajte kompasom, kým sa nezaplnia segmenty na vonkajšom okraji displeja a nezačujete potvrdzovací zvuk. Ak nie je prístroj udržiavaný v rovine, bliká na displeji text 'LEVEL'.
3. Po úspešnej kalibrácii roviny sa automaticky spustí kalibrácia naklopenia.
4. Držte prístroj naklonený v uhle 90°, kým nebudete počuť potvrdzovací zvuk. Po úspešnej kalibrácii sa na prístroji zobrazí 'OK'.

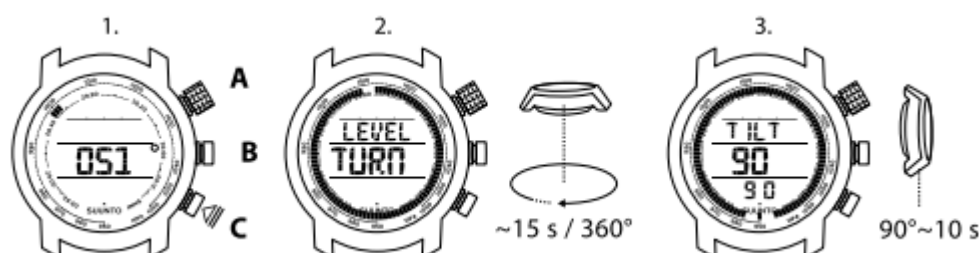

POZNÁMKA: Ak nie je kalibrácia úspešná, prístroj zobrazí 'FAIL'. Ak dôjde k chybe kalibrácie, opakujte kalibráciu znova.

RADA: Zapnite pásik prístroja, vložte do pásika podperný vankúšik a vložte ho do krabičky, takže je prístroj v rovine. Kalibrujte na stole, ktorý neobsahuje kov.

3 Meranie počasia

Prístroj Suunto Elementum Terra nepretržite meria tlak okolitého vzduchu (absolútny tlak vzduchu). Na základe tohto merania a aktuálnej nadmorskej výšky prístroj Suunto Elementum Terra vypočíta tlak vzduchu na hladinu mora a graficky ho zobrazí na vonkajšom okraji displeja. Je oveľa bežnejšie interpretovať hodnoty tlaku vzduchu na hladinu mora.



3.1 Šípka vývoja barometrického času

Významné zmeny tlaku vzduchu - často indikujúce zmenu počasia - sú zobrazené šípkou vývoja barometrického tlaku (šípka v hornej časti displeja). Šípka vývoja barometrického tlaku ukazuje vývoj tlaku za posledných 6 hodín. Ľavá strana šípky predstavuje prechod medzi poslednou 6. až 3. hodinou a pravá strana posledné 3 hodiny histórie tlaku vzduchu na hladinu mora.




Šípky vývoja barometrického tlaku sú aktualizované každých 30 minút, ale zobrazené sú iba významné zmeny (najmenej 2 hPa za 3 hodiny). Meranie tlaku vzduchu a prepočet na tlak vzduchu na hladinu mora sa vykonáva každú minútu a hodnota je vždy aktualizovaná na vonkajšom okraji.

3.2 Predpovedanie zmien počasia

Priemerný tlak vzduchu na hladinu mora je 1013,25 hPa. Vyššie hodnoty často indikujú dobré počasie a nižšie hodnoty indikujú nestabilné počasie. Ak tlak vzduchu trvale stúpa, je vyššia pravdepodobnosť slnečného počasia. A ak tlak vzduchu trvale klesá, je vyššia pravdepodobnosť nepriaznivého počasia.

3.3 Automatické prepínanie medzi meraním nadmorskej výšky a sledovaním zmien počasia

Súčasný meranie zmien počasia a nadmorskej výšky nie je bohužiaľ možné, pretože v oboch prípadoch dochádza k zmene tlaku okolitého vzduchu. Prístroj Suunto Elementum Terra sleduje vertikálny pohyb a podľa potreby prepína na meranie nadmorskej výšky. Po prepnutí na meranie nadmorskej výšky je maximálne oneskorenie pre zobrazenie aktualizovanej hodnoty nadmorskej výšky 59 sekúnd. Ak je zobrazená nadmorská výška, je jej hodnota aktualizovaná s maximálnym oneskorením 10 sekúnd. Výhoda automatického prepínania spočíva v tom, že nezabudnete prepínať medzi meraním nadmorskej výšky a tlaku vzduchu podľa svojho pohybu, pretože hodinky to automaticky urobia za Vás.

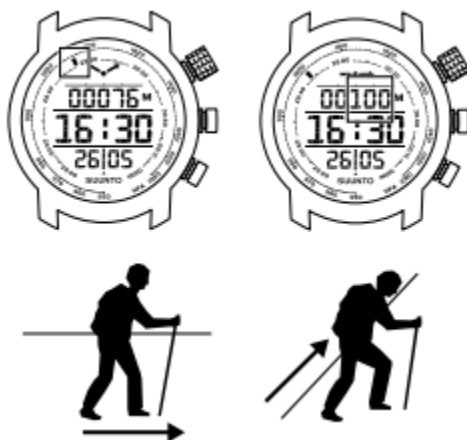

3.4 Pri konštantnej nadmorskej výške

Ak sa pohybujete tak, že počas 12 minút zmeníte nadmorskú výšku o menej ako 5 metrov (tz. vo zvislom smere), hodinky interpretujú všetky zmeny tlaku vzduchu ako zmeny počasia. Interval merania je 1 minúta. Hodnota nadmorskej výšky zostáva nemenná a pokiaľ dôjde k zmene počasia, uvidíte zmeny v zobrazení hodnoty tlaku vzduchu na hladinu mora. Šípka vývoja barometrického tlaku sa zmení, ak je zmena významná (2 hPa alebo viac za 3 hodiny).

POZNÁMKA: Ak sa nachádzate na rovnakej nadmorskej výške a zmena počasia je príliš rýchla, hodinky môžu interpretovať zmenu tlaku ako zvislý pohyb a zmenia hodnotu nadmorskej výšky.

PRÍKLAD: ZMENA POČASIA CEZ NOC

Cez noc spíte v kempe a ráno je počasie horšie ako bolo včera večer. Ráno je šípka vývoja barometrického tlaku stále vodorovne, ale hodnota tlaku vzduchu na hladinu mora na vonkajšom okraji je nižšia. Podľa toho môžete predpokladať, že dnešné počasie nebude tak dobré ako včera, pretože hodnota tlaku vzduchu na hladinu mora poklesla. Zmena však bola pomalá, pretože neovplyvnila šípku vývoja barometrického tlaku.




3.5 Pohyb so zmenou nadmorskej výšky

Ak sa pohybujete tak, že počas 3 minút zmeníte nadmorskú výšku o viac ako 5 metrov (tz. vo zvislom smere), hodinky interpretujú všetky zmeny tlaku vzduchu ako zmenu nadmorskej výšky. Interval merania je 1, 5 alebo 10 sekúnd (v závislosti na rýchlosti zvislého pohybu). Hodnota tlaku vzduchu na hladinu mora zostáva nemenná a hodnota nadmorskej výšky sa mení v závislosti na Vašom zvislom pohybe.

POZNÁMKA: Ak je nadmorská výška meraná po dobu 6 hodín, šípka vývoja barometrického tlaku sa sploští, pretože prístroj pri meraní nadmorskej výšky nemeľ hodnotu tlaku vzduchu na hladinu mora.

PRÍKLAD: OPRAVA HODNOTY NADMORSKEJ VÝŠKY

Vykonávate horolezecký výstup a počasie sa vyjasňuje. Tlak vzduchu na hladinu mora zobrazený na vonkajšom okraji je na rovnakej úrovni, ako pred začatím výstupu. Do hodínok ste podľa údajov na mape nastavili správnu nadmorskú výšku. Správny tlak vzduchu na hladinu mora je vypočítaný a zobrazený na vonkajšom okraji displeja. Hodnota je teraz vyššia ako predtým, čo indikuje zlepšujúce sa počasie. Šípka barometrického tlaku zostáva rovnaká ako pred začatím výstupu.

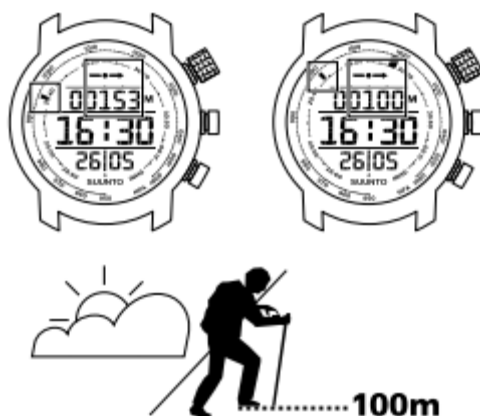

4 Starostlivosť a údržba

S jednotkou zaobchádzajte opatrne - chráňte ju pred údermi a nárazmi. Za normálnych podmienok jednotka nebude potrebovať servisný zásah. Po použití ju umyte čistou vodou, mydlovým roztokom a opatrne osušte jej povrch vlhkou, mäkkou handričkou alebo jelenicou. Ak potrebujete nastaviť dĺžku kovového náramku alebo vymeniť pások či náramok, požiadajte o túto službu v najbližšom hodinárstve.

POZNÁMKA: *Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá alebo čistiace prostriedky, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu jednotky.*

Nepokúšajte sa jednotku opraviť sami. V prípade opráv kontaktujte autorizovaný servis Suunto, distribútora alebo predajcu. Používajte len originálne príslušenstvo Suunto - poškodenie neoriginálnym príslušenstvom nebude kryté zárukou. Prístroj Suunto Elementum Terra je testovaný podľa štandardu ISO 6425. To znamená, že výrobok je vodovzdorný. Dážď, sprchovanie, plávanie a ďalšie normálne vystavenie vode neovplyvní jeho prevádzku. Tlačidlá je možné stlačiť aj pri ponorení do vody.

4.1 Výmena batéria

Ak je zobrazená ikona , alebo ak je displej zatemnený či slabý, odporúčame vymeniť batériu.

POZNÁMKA: *Nepokúšajte sa vymeniť batériu sami: www.suunto.com/Support/Service-Centers/Service-Center-Locator/.*

5 Špecifikácie

5.1 Technické údaje

Všeobecné

- Prevádzková teplota: -10 °C do +60 °C/-2 °F až + 140 °F
- Skladovacia teplota: -30 °C do +60 °C/-22 °F až + 140 °F
- Vodovzdornosť: 100 metrov/300 stôp (podľa ISO 6425)
- Sapphire crystal odolný proti poškrabaniu.
- Typ batérie: CR 2032
- Životnosť batérie: približne 9 mesiacov (sériové číslo menšie ako 00403092) alebo 1 rok (sériové číslo 00403092 a vyššie) pri normálnom používaní.

Merač nadmorskej výšky

- Zobrazený rozsah: -500 m až 9 000 m/-1 640 stôp až 29 527 stôp
- Rozlíšenie: 1 m/3 stopy
- Maximálny počet záznamov v pamäti: 8

Barometer

- Zobrazený rozsah: 950 až 1 060 hPa/28,60 až 31,30 inHg
- Rozlíšenie: 1 hPa/0,03 inHg

Kompas

- Rozlíšenie: 1°
- Maximálny uhol náklonu 45°

5.2 Ochranná známka

Prístroj Suunto Elementum Terra, jeho logá a ďalšie druhotné ochranné známky a názvy sú registrované alebo neregistrované ochranné známky firmy Suunto Oy. Všetky práva vyhradené.

5.3 Copyright

Copyright © Suunto Oy. Všetky práva vyhradené. Suunto, názvy výrobkov Suunto, ich logá a ďalšie druhotné ochranné známky a názvy Suunto sú registrované alebo neregistrované ochranné známky firmy Suunto Oy. Tento dokument a jeho obsah je majetkom firmy Suunto Oy a je určený výhradne pre použitie jej klientmi k získaniu znalostí a kľúčových informácií o používaní výrobkov Suunto. Obsah publikácie by nemal byť používaný alebo distribuovaný za žiadnym iným účelom, ani inak oznamovaný, zverejňovaný alebo reprodukován bez predchádzajúceho písomného súhlasu firmy Suunto Oy. Hoci venujeme veľkú starostlivosť tomu, aby informácie obsiahnuté v tejto dokumentácii boli úplné a presné, nie je vyjadrená ani predpokladaná žiadna záruka na presnosť. Obsah dokumentu môže byť kedykoľvek zmenený bez predchádzajúceho oznámenia. Najnovšiu verziu tejto dokumentácie je možné stiahnuť zo stránok www.suunto.com.

5.4 Oznámenie o patente

Tento výrobok je chránený doteraz nevybaveným patentom US 12/153,505. V platnosti sú aj ostatné patenty.

5.5 Likvidácia prístroja

Prístroj likvidujte zodpovedajúcim spôsobom. Zaobchádzajte s ním ako s elektronickým odpadom. Neodhadzujte ho do odpadkov. Ak chcete, môžete prístroj vrátiť u najbližšieho zástupcu firmy Suunto.



6 Záruka

OBMEDZENÁ ZÁRUKA FIRMY SUUNTO NA NÁRAMKOVÉ A POTÁPAČSKÉ POČÍTAČE, KONTROLNÉ PRÍSTROJE, HODINKY, NÁMORNÉ A POĽNÉ KOMPASY.

Táto obmedzená záruka je platná od 1. januára 2008.

Firma Suunto zaručuje, že v priebehu Záručnej doby bude firma Suunto alebo autorizované servisné centrá Suunto (ďalej bude uvedené len Servisné centrá), v rámci podmienok tejto Obmedzenej záruky, na základe vlastného uváženia zadarmo nahrádzať vady v materiáli alebo spracovania buď a) opravením Výrobku alebo jeho častí, alebo b) výmenou Výrobku alebo jeho častí, alebo c) náhradou kúpnej ceny Výrobku. Touto Obmedzenou zárukou nie sú ovplyvnené Vaše záväzné zákonné práva podľa použiteľných národných zákonov, ktoré sa týkajú predaja výrobkov zákazníkom.

Táto Obmedzená záruka je platná a vymáhateľná len v krajine, v ktorej došlo ku kúpe Výrobku, za predpokladu, že firma Suunto určila Výrobok pre predaj v tejto krajine. Ak ste však kúpili Výrobok v niektorej členskej krajine Európskej únie, v Islande, Nórsku, Švajčiarsku alebo Turecku, a firma Suunto pôvodne určila Výrobok pre predaj v niektorej z týchto krajín, je táto Obmedzená záruka platná a

vymáhateľná vo všetkých týchto krajinách. Záručná služba môže byť obmedzená v dôsledku možných, pre danú krajinu špecifických, prvkov vo Výrobku.

V krajinách mimo Európskej únie, Island, Nórsko, Švajčiarsko alebo Turecko môžete mať, na základe Vášho súhlasu zaplatiť poplatok za službu a kompenzáciu možných platieb dopravného spôsobené firme Suunto alebo Servisnému centru, záručnú službu inú, než v krajine, v ktorej ste kúpili Výrobok.

Záručná doba

Záručná doba začína dátumom kúpy pôvodným kupujúcim - koncovým používateľom. Záručná doba sa líši v závislosti od kúpeného Výrobku a na nasledujúcich faktoroch:

- a) Dva (2) roky na náramkové a potápačské počítače, kontrolné prístroje a hodinky.
- b) Desať (10) rokov na námorné kompas.
- c) Obmedzená doživotná záruka na poľné kompas.

Záručná doba na spotrebné materiály a príslušenstvo pre všetky výrobky, okrem iného na nabíjateľné batérie, nabíjačky, dokovacie stanice, popruhy, káble a hadice (nájdete v predajnom balení alebo samostatne) je jeden (1) rok.

V rozsahu povolenom národnými zákonmi nebude Záručná doba predĺžená, obnovená alebo inak ovplyvnená z dôvodu následného predaja, autorizovanej opravy Suunto alebo výmeny Výrobku. Časť alebo časti opravené alebo vymenené počas Záručnej doby však budú v záruke na zvyšok pôvodnej Záručnej doby alebo po dobu troch (3) mesiacov od dátumu opravy alebo výmeny, podľa toho, čo nastane neskôr.

Vylúčenie a obmedzenie

Táto Obmedzená záruka sa nevzťahuje na:

1. a) normálne opotrebenie a odreniny, b) defekty spôsobené hrubým zaobchádzaním (defekty spôsobené ostrými predmetmi, ohýbaním, stláčaním alebo nárazom a podobne), alebo c) defekty či poškodenie spôsobené nesprávnym používaním Výrobku alebo jeho používaním v rozpore s pokynmi;
2. používateľské príručky alebo softvér tretích strán (aj keď sú zabalené a predávané s hardvérom Suunto), nastavenie, obsah alebo dáta, či uložené alebo stiahnuté vo Výrobku alebo uložené pri inštalácii, zostavovaní, dodaní alebo kedykoľvek v dodávateľskom reťazci alebo Vami získané inak a akýmkoľvek spôsobom .
3. defekty a domnelé defekty spôsobené skutočnosťou, že Výrobok bol používaný s alebo pripojený k akémukoľvek výrobku, príslušenstvu, softvéru alebo službe nevyrobenej alebo nedodanej firmou Suunto, alebo bol použitý inak, než bolo jeho použitie zamýšľané;
4. vymeniteľnej batérie.

Táto Obmedzená záruka nie je vynúiteľná, ak:

1. bol Výrobok otvorený, upravovaný alebo opravovaný niekým iným ako firmou Suunto alebo Servisným centrom;
2. Výrobok bol opravovaný s pomocou neautorizovaných náhradných dielov;
3. sériové číslo Výrobku bolo odstránené, vymazané, rozostrené, zmenené alebo iným spôsobom zmazané, - toto sa rozhodne na základe vlastného uváženia firmy Suunto;
4. Výrobok bol vystavený vplyvom chemikálií, okrem iného aj repelentom proti hmyzu.

Suunto nezaručuje, že prevádzka Výrobku bude neprerušovaná alebo bezchybná alebo že Výrobok bude pracovať v kombinácii s iným hardvérom alebo softvérom dodaným treťou stranou.

Prístup k záručnej službe Suunto

Nezabudnite registrovať svoj Výrobok na www.suunto.com/customer_service. Uchovajte si rovnako potvrdenie o nákupe alebo registračnú kartu. Tieto dokumenty môžu byť vyžadované pre prístup k záručnej službe Suunto.

Pred vyhľadáním záručnej služby si otvorte a pozrite si zdroje online pomoci dostupné na www.suunto.com alebo nahliadnite do používateľskej príručky.

Ak sa reklamácia v rámci tejto obmedzenej záruky ukáže oprávnenou, vráťte svoj náramkový počítač cez požiadavku služby Suunto dostupnú na www.suunto.com alebo kontaktujte miestneho autorizovaného predajcu Suunto. Pre všetky ostatné Výrobky, ktorých sa týka táto Obmedzená záruka, kontaktujte svojho miestneho autorizovaného predajcu Suunto - kontaktné informácie nájdete na webovej stránke Suunto www.suunto.com, alebo volajte technickú podporu firmy Suunto +358 2 284 1160 (môžu byť použité národné alebo prémiové sadzby) a požiadajte o ďalšie podrobnosti a pokyny, ako odoslať svoj Výrobok v rámci Obmedzenej záruky. Pri zasielaní Výrobku miestnemu autorizovanému predajcovi Suunto použite predplatené dopravné.

Ďalšie dôležité upozornenia

Nezabudnite zálohovať kópie všetkého dôležitého obsahu a dát uložených vo Výrobku, pretože obsah a dáta môžu byť pri oprave alebo výmene Výrobku stratené. Firma Suunto alebo Servisné centrá nie sú zodpovedné za akékoľvek poškodenie alebo stratu, ktoré sú výsledkom straty alebo poškodenia obsahu či dát v priebehu opravy či výmeny Výrobku. Ak je Výrobok alebo časť vymenená, stáva sa každá vymenená časť vlastníctvom firmy Suunto. Ak je vrátená peňažná náhrada, Výrobok, za ktorý bola náhrada vyplatená, musí byť vrátený do Servisného centra, pretože sa stáva majetkom firmy Suunto alebo Servisného centra.

Obmedzenie záruky

Do maximálneho rozsahu povoleného použiteľnými záväznými zákonmi je táto obmedzená záruka Váš jediný a výlučný prostriedok a nahradzuje všetky ostatné záruky, vyjadrené alebo predpokladané. Firma Suunto nebude zodpovedná za zvláštne, náhodné, trestné alebo následné škody, okrem iného za straty očakávaných výhod alebo ziskov, straty úspor alebo príjmov, straty dát, trestných škôd, nemožnosti použitia Výrobku alebo akéhokoľvek pridruženého vybavenia, náklady na kapitál, náklady na náhradné vybavenie či zariadenie, prestoje, nároky akýchkoľvek tretích strán, vrátane zákazníkov, a za poškodenie vlastníctva, ktoré sú následkom zakúpenia alebo používania Výrobku alebo pochádzajúce z prestúpenia záruky, prestúpenia zmluvy, nedbanlivosti, prečinu alebo iné zákonné alebo spravodlivé teórie, aj keď firma Suunto vedela o možnosti takýchto škôd. Firma Suunto nebude zodpovedná za oneskorenia pri vykonávaní služby v rámci obmedzenej záruky alebo nemožnosti používania v čase, keď je Výrobok opravovaný.



SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

1. www.suunto.com/support
www.suunto.com/mysuunto
2.

AUSTRALIA	+61 1800 240 498
AUSTRIA	+43 720 883 104
CANADA	+1 800 267 7506
CHINA	+86 010 84054725
FINLAND	+358 9 4245 0127
FRANCE	+33 4 81 68 09 26
GERMANY	+49 89 3803 8778

ITALY	+39 02 9475 1965
JAPAN	+81 3 4520 9417
NETHERLANDS	+31 1 0713 7269
NEW ZEALAND	+64 9887 5223
RUSSIA	+7 499 918 7148
SPAIN	+34 91 11 43 175
SWEDEN	+46 8 5250 0730
SWITZERLAND	+41 44 580 9988
UK	+44 20 3608 0534
USA	+1 855 258 0900

© Suunto Oy 9/2010, 9/2014, 4/2016, 8/2016

Suunto is a registered trademark of Suunto Oy. All Rights reserved.